		
Event		
numme		
r	Beschreibung	Ursachen/Maßnahmen zum beheben des Fehlers
	Endlage nach Positionsfahrt auf erreicht (Tor	
	ganz auf)	Info
2	Kompletter Lernvorgang (Weg & Kräfte)	Info
3	Kraftwerte neu lernen	Info
	Miditweite neu leinen	11110
4	Endlage Position auf	Info
5	Endlage Position zu	Info Tormechanik/ Federspannung prüfen ggf. Nachstellen
		Kraftkurve in öffnen prüfen (Abweichungen Grunddaten &
		Istdaten)
6	Kraftabschaltung während der Auf-Fahrt	Reset durchführen Tormechanik/ Federspannung prüfen ggf. Nachstellen
		Kraftkurve in schließen prüfen (Abweichungen Grunddaten &
	Was first and a large with a second of the s	Istdaten)
7	Kraftabschaltung während der Ab-Fahrt	Reset durchführen Tormechanik/ Federspannung, Endposition/Endlagen prüfen ggf.
8	Blockade	Nachstellen,
0	manueller Stopp	Info
9	wengerrer scopp	11110
10	Einbruchversuch	Info
		Netzreset >20 Sek.
11	Fehler bei der Prüfung Abschaltweg Test 1	Elektronik defekt
		Netzreset >20 Sek.
12	Fehler bei der Prüfung Abschaltweg Test 2	Elektronik defekt
13	Fehler bei der Prüfung Abschaltweg Test 3	Netzreset >20 Sek. Elektronik defekt
	renier ber der frufdig Abschaftweg fest 5	Blektionik delekt
14	0-Pointer	Info Sicherheitseinrichtung "OSE" freigeben
15	Sicherheitseinrichtung OSE unterbrochen	Anschluss & Kabel prüfen
1.6	Fehler Sicherheitseinrichtung 8K2	Sicherheitseinrichtung 8k2 freigeben Anschluss & Kabel prüfen
	Temper of the first temperature of the first t	Amountable a Rabel platen
1.7	To be a control of the control of th	T . C .
1 /	Erkennung der Lichtschranke wurde durchgeführt	Info
		Lichtschranke freigeben
18	Fehler/Unterbrechung der Lichtschranke	Anschluss & Kabel prüfen
19	Urdaten gespeichert	Info
20	Grunddaten gespeichert	Info
21	Schlupftüre geöffnet	Schlupftürschalter, Anschluss & Kabel prüfen
	Kalibrierung durchgeführt(Messwerte der	
	Messkeule eingegeben)	Info
	<u></u>	
2.2	Endschalter defekt	Netzreset >20. Sek Schaltschieber/ Endschalter prüfen
23	Emuschaftet defekt	Schartschieber/ Endscharter prulen
24	Watchdog-Reset	Info
25	Brown-Out-Reset	Info
		Tormechanik/ Federspannung prüfen ggf. Nachstellen
		Kraftkurven prüfen (Abweichungen zwischen Grunddaten &
		Istdaten?) Reset durchführen, neu einlernen oder Empfindlichkeitswert
26	Kraftabschaltung innerhalb der Rampe	anpassen
		Tormechanik/ Federspannung prüfen ggf. Nachstellen Kraftkurve prüfen (Abweichungen zwischen Grunddaten &
		Istdaten?)
		Reset durchführen, neu einlernen oder Empfindlichkeitswert
27	Kraftabschaltung innerhalb des Softlaufs	anpassen

28	Fahrt ohne Kraftabschaltung in AUF um Tor im Notfall Bedienen zu können, danach Erhöhung der Empfindlichkeit	Info
	Fahrt ohne Kraftabschaltung in ZU um Tor im Notfall Bedienen zu können, danach Erhöhung der	
29	Empfindlichkeit Maximal zulässiger Weg bei der Weglernfahrt	Info
30	erreicht	Info Erweiterung Laufweg (SOMlink)
31	Innerhalb der zulässigen Versuchen das Freifahren mit LOCK nicht geschafft	Lock überprüfen Elektronik defekt
	Erkennung der Tiefgaragensteuerung wurde	
32	durchgeführt Erkennung der externen Sicherheitseinrichtung	Info
33	für Fahrtrichtung ZU wurde durchgeführt	Info
34	externe Sicherheitseinrichtung für Fahrtrichtung ZU unterbrochen	Sicherheitseinrichtung freigeben, Anschluss & Kabel prüfen
	Erkennung der externen Sicherheitseinrichtung für Fahrtrichtung	
35	AUF wurde durchgeführt externe Sicherheitseinrichtung für Fahrtrichtung	Info
	AUF	
36	unterbrochen	Sicherheitseinrichtung freigeben, Anschluss & Kabel prüfen
37	Alarm wurde ausgelöst	Alarmmelder freigeben, Anschluss & Kabel prüfen
38	Reset Sicherheitseinrichtungen	Info
39	Zyklisches Speichern der Temperatur und Feuchte	Info
40	Fahrt in Lüftungsposition	Info
41	Fahrt aus Lüftungsposition in Position ZU	Info
		Netzreset >20 Sek
	Fehler Ramtest Verlängerung der OHZ um 30 Sek, da Motortemp zu	Elektronik defekt
43	hoch	Offenhaltezeit verlängern
44	Fahrt mit Akkuspannung	Info
45	Laufzeitbegrenzung	Notentriegelung prüfen
46	Fehler Eeprom-Validierung	Netzreset >20 Sek Elektronik defekt
47	Fehler Pos ZU (Pos ZU < Pos AUF)	Reset durchführen
48	Einstellung Dip-Schalter nach Änderung	Info
49	Feuchtigkeitssensor vorhanden	Info
50	1-Flüglicher Betrieb	Info
]	Akkuspannung zu niedrig, Akku abschalten um Tiefenentladung zu	
51	vermeiden	Info
52	Fahrt, wegen Akkuniederspannung	Info
53	Fahrt gestartet durch Autozulauf	
54	Fahrt gestartet durch Taster S1 am LW/Steuerung	
55	Fahrt gestartet durch Taster S2 am LW/Steuerung	
56	Fahrt gestartet durch Funkkanal 1	
57	Fahrt gestartet durch Funkkanal 2	
58	Fahrt gestartet durch Funkkanal 3	
59	Fahrt gestartet durch Funkkanal 4	
	Fahrt gestartet durch Taster S1 extern	
hII		

Γ		
61	Fahrt gestartet durch Taster S2 extern	
62	Fahrt gestartet durch Taster gezielt schließen extern	
63	Fahrt gestartet durch Taster gezielt öffnen extern	
64	Fahrt gestartet durch Taster Teilöffnung extern Fahrt gestartet durch Kommando über VCOM gezielt	
65	schließen bzw. Befehlsseite innen	
66	Fahrt gestartet durch Kommando über VCOM gezielt öffnen bzw. Befehlsseite außen	
	Fahrt gestartet durch Kommando über VCOM Impuls	
68	Fahrt gestartet durch Kommando über VCOM Teilöffnung	
69	Fahrt gestoppt durch Taster S1 am LW/Platine	
70	Fahrt gestoppt durch Taster S2 am LW/Platine	
71	Fahrt gestoppt durch Funkkanal 1	
72	Fahrt gestoppt durch Funkkanal 2	
73	Fahrt gestoppt durch Funkkanal 3	
74	Fahrt gestoppt durch Funkkanal 4	
75	Fahrt gestoppt durch Taster S1 extern	
76	Fahrt gestoppt durch Taster S2 extern	
77	Fahrt gestoppt durch Taster gezielt schließen extern	
	Fahrt gestoppt durch Taster gezielt öffnen extern	
79	Fahrt gestoppt durch Taster stopp extern	
80	Fahrt gestoppt durch Taster Teilöffnung extern	
81	Fahrt gestoppt durch Kommando über VCOM gezielt schließen bzw. Befehlsseite innen	
	Fahrt gestoppt durch Kommando über VCOM gezielt	
82	öffnen bzw. Befehlsseite außen	
83	Fahrt gestoppt durch Kommando über VCOM Impuls Fahrt gestoppt durch Kommando über VCOM	
84	Teilöffnung	
85	Fahrt gestoppt durch Notaus	
86	Erkennung der Lichtschranke in AUF wurde durchgeführt	Info
87	Netzausfall, Umschaltung auf Akkuspannung	Info

[T
88	Erkennung Netzspannung	Info
0.0	Kraftabschaltung innerhalb des Softlaufs oberer Bereich	wird nicht mehr verwendet
		Tormechanik/ Federspannung prüfen ggf. Nachstellen Kraftkurve in öffnen prüfen (Abweichungen zwischen
90	Abschaltung in AUF, wenn nach halber Wegstrecke die Istdrehzahl nicht erreicht wurde	Grunddaten & Istdaten?) Reset durchführen, neu einlernen Drehzahl Tor AUF reduzieren
90	nicht effeicht wurde	Tormechanik/ Federspannung prüfen ggf. Nachstellen Kraftkurve in öffnen prüfen (Abweichungen zwischen Grunddaten & Istdaten?)
91	PWM-Abschaltung in AUF Kraftabschaltung innerhalb des Softlaufs wegen	Reset durchführen, neu einlernen Drehzahl Tor AUF reduzieren
92	Zähler hochregeln(Langzeitspeicher) Fahrt gestoppt/nicht gestartet wegen Funktaste	wird nicht mehr verwendet
93	am LW/Steuerung	
94	Fahrt nicht gestartet da Motortemperatur zu hoch	Offenhaltezeit verlängern Einschaltdauer reduzieren
	Fehler Romtest	Netzreset >20 Sek. Elektronik defekt
		Info
96	Neuinitialisierung Funk	Elektronik defekt
97	Fehler Sicherheitseinrichtung 8K2 Innen	8k2 freigeben, Anschluss & Kabel prüfen
	Tonici of the first of the firs	one recigosomy intomizate a raper practic
98	Fehler Sicherheitseinrichtung 8K2 Außen	8k2 freigeben, Anschluss & Kabel prüfen
99	Fehler/Unterbrechung der Lichtschranke Innen	Lichtschranke freigeben, Anschluss & Kabel prüfen
	renter, onecipiedning der prontochrame rinten	mentedentame recigeben, indentado a mater praten
100	Fehler/Unterbrechung der Lichtschranke Außen	Lichtschranke freigeben, Anschluss & Kabel prüfen
101	Fahrt gestoppt wegen fehlender Kommunikation der Wand-/Deckensteuerung	Info Laufwagen und Decken-/ Wandsteuerung tauschen
100	falsche Kennungung externes EEPROM	Memo prüfen
102		memo pruten
103	Fehler aktive Prüfung Notauskette/Notaus wurde betätigt	Notaus freigeben, Anschluss & Kabel prüfen
104	0 im PWM Vergleichswertearray	Info
	Invertierte Freifahrt Lock große PWM-Differenz zwischen Vergleichs- und	Info
106	Istwert große PWM-Differenz zwischen Vergleichs- und	Reset durchführen
107	Istwert	Reset durchführen
108	Hardwarefehler Funk Chip	Funkmodul prüfen Elektronik defekt
109	Lernfahrt wegen Akkubetrieb nicht gestartet	Info
110	Configuration Mismatch Reset	Info
111	Stack Full Reset	Info
112	Stack Underflow Reset	Info
113	Änderung des Faktors für die Empfindlichkeit	Info
114	Fahrt nicht gestartet wegen fehlendem Kommando Ringkern an der Wand-/Deckensteuerung	Info Laufwagen und Decken-/ Wandsteuerung tauschen
115	Fahrt nicht gestartet, da Alarm aktiv	Alarm freigeben, anschluss und Kabel prüfen
116	Fahrt nicht gestartet, da Sperre Antrieb aktiv	Wallstation freigeben
117	Neuladen der Geschwindigkeiten	Info
118	Fahrt im Twinbetrieb nicht gestartet da anderer Antrieb fährt	Info

г	 	
119	Fehler Sicherheitskontaktleiste Links	Sicherheitseinrichtung freigeben, Anschluss & Kabel prüfen
120	Fehler Sicherkeitskontaktleiste Rechts	Sicherheitseinrichtung freigeben, Anschluss & Kabel prüfen
121	Fehler funkbasierte Sicherheitskontaktleiste während der Auf-fahrt	Sicherheitseinrichtung freigeben, Anschluss & Kabel prüfen
122	Fehler funkbasierte Sicherheitskontaktleiste während der Zu-Fahrt	Sicherheitseinrichtung freigeben, Anschluss & Kabel prüfen
123	Fehler Selbsttest funkbasierte Sicherheitskontaktleiste	Sicherheitseinrichtung freigeben, Anschluss & Kabel prüfen
124	Fahrt gestartet durch Taster Impuls extern	
	Fahrt gestoppt durch Taster Impuls extern	
		- Tormechanik/ Federspannung prüfen ggf. Nachstellen - Kraftkurven prüfen (Abweichungen zwischen Grunddaten & Istdaten?)
126	Kraftabschaltung während der Auf-Fahrt	- Reset durchführen, neu einlernen oder Empfindlichkeitswert anpassen
		- Tormechanik/ Federspannung prüfen ggf. Nachstellen - Kraftkurven prüfen (Abweichungen zwischen Grunddaten & Istdaten?) - Reset durchführen, neu einlernen oder Empfindlichkeitswert
127	Kraftabschaltung während der Zu-Fahrt	anpassen
128	Speichern der Wegstrecke erfolgreich	
129	Position nach Netzreset gefunden	
130	Fehler beim Positionswerte lernen	
131	Fehler beim Positionfinden nach Netzreset	
132	Fehler Binärgeber	
133	Eigensicherer Schlupftürschalter defekt	Schlupftürschalter freigeben Anschluss & Kabel prüfen
134	Notentriegelung betätigt	Notentriegelung freigeben
135	Fahrt gestartet durch Zeitschaltuhr	
136	Nicht registrierte Callback-Funktion	Info
137	Daten im VCOM Array	Info
138	Verzögerungszeit VCOM	Info
130	Reduzierung der Geschwindigkeit in AUF	Info Antrieb an Belastungsgrenze
	Fahrt gestartet durch Kommando über SOMlink - Fahrt zur Position xy	inicitos un scruocongogionse
141	Twin-Betrieb erkannt	Info
		- Kurzschluss zwischen Kette und Schiene (prüfen ob Kette gespannt ist)
142	Fahrt gestoppt wegen Einbruch der Spannung	- Kohlen defekt oder kein Kontakt oder verschmutze Schiene - Tormechanik/ Federspannung prüfen ggf. Nachstellen - externe Verbraucher prüfen
	Maximales Arrayfeld der Kraftkurven erreicht	Reset durchführen
	Stackpointer beim Start != 0	Info
	Fahrt gestoppt wegen zu hoher Bremsleistung alle VCOM Kommando-Zähler wurden auf 0	Tormechanik/ Federspannung prüfen ggf. Nachstellen
	zurückgesetzt	Info
147		Info Info
148		Info
150		Info
151		Info
152		Info
153		Info

154	Info
155	Info
156	Info